


Mulde-6 (DESN_54-6)

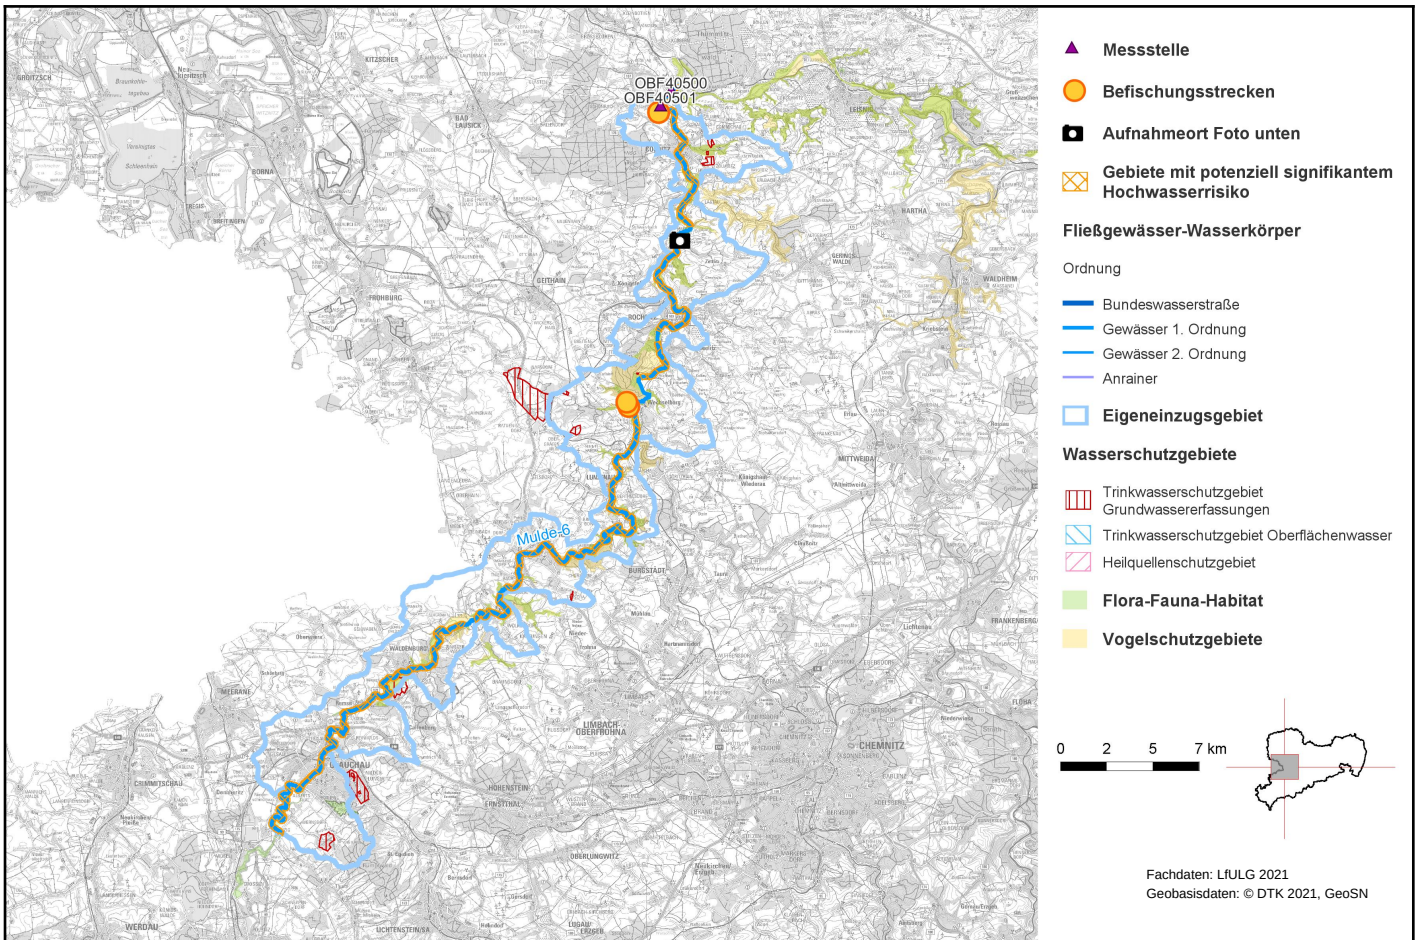

1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_54-6
OWK-Name	Mulde-6
Verlauf ab	Mündung Mülsenbach
Verlauf bis	Mündung Freiberger Mulde
Länge	75,44 km
Eigeneinzugsgebiet	199,27 km²
Gesamteinzugsgebiet	2.352,57 km²
Gewässername	Zwickauer Mulde
Gewässerordnung	1
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)

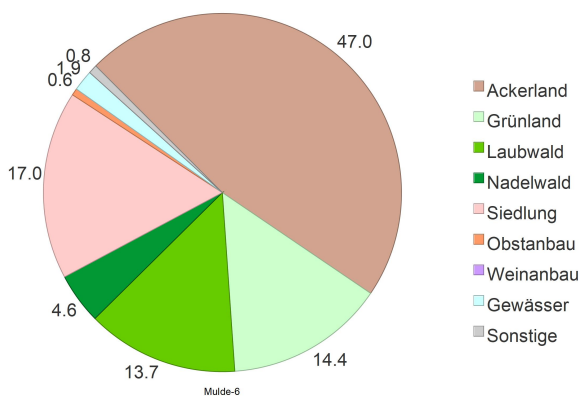


Foto: LfULG

Mulde-6 (DESN_54-6)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	ja (Bis Standort "Wolkenburg")
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	Mulde-5 (DESN_54-5)
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Mülsenbach (DESN_54156), Dorfbach Oberschindmaas (DESN_54158), Lungwitzbach-2 (DESN_5416-2), Grumbach (DESN_54172), Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN_54174), Frohnbach-2 (DESN_54176-2), Johannesbach (DESN_541776), Brauselochbach (DESN_54178), Elsbach (DESN_541792), Chemnitz-2 (DESN_5418-4), Erlbach (DESN_54192), Aubach (DESN_54194), Frelsbach (DESN_541952), Erlsbach (DESN_541956), Schwarzbach (DESN_54196), Auenbach (DESN_54198), Kohlbach (DESN_541992)
OWK-Unterlieger	Mulde-7 (DESN_54-7)
Grundwasserkörper	Untere Zwickauer Mulde (DESN_ZM-2-1), Lungwitzbach (DESN_ZM-2-2), Chemnitz-2 (DESN_ZM-3-3), Zwickau-Altenburger Fluss (DESN_SAL-GW-056)
Gewässertyp nach LAWA	Große Flüsse des Mittelgebirges (Typ: 9.2)
Fischgemeinschaften	Gewässer des Epipotamals, Cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	ja: Altbergbau (Erze, Spate, Steinkohle)
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	ja
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Teilbearbeitungsgebiet	Zwickauer Mulde
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	-

Mulde-6 (DESN_54-6)

Landkreise Mittelsachsen, Zwickau, LK Leipzig

Regionale AG Mulden

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser TB Wernsdorf, QG Kertzsch Brunnengalerie, QF Tiergarten, QG Corba, Br Zschadraß (Klinik), Wasserfassungen Rathendorf, Quelfassung Dölitzsch, TB, QG Tauscha, TB II Niederlungwitz, QG Sörnzig-Steudten

Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach Vogelschutzrichtlinie Tal der Zwickauer Mulde, Täler in Mittelsachsen

Gebiet nach FFH-Richtlinie Mittleres Zwickauer Muldetal, Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses, Tiergarten Colditz, Am Rümpfwald Glauchau

Gebiet mit Hochwasserrisiko DESN_RG_54_MES_ZM_1

OWK mit Trinkwassergewinnung nach §8 OGewV 2016 nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut
gut bzw. gut und besser
mäßig
unbefriedigend
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	OBf40500	OW: 345702 NW: 5669579	mäßig
Makrophyten/ Phytobenthos	OBf40501	OW: 345129 NW: 5668785	unbefriedigend
Benthische wirbellose Fauna	OBf40501	OW: 345129 NW: 5668785	mäßig
	Befischungsstrecken-Nr.		Bewertung
Fischfauna	2016-10-06_PST_541_001, 2017-09-11_PST_541_001, 2018-09-11_PST_541_001, 2015-08-24_PST_541_004, 2018-08-07_PST_541_001		mäßig

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBf40500	OW: 345702 NW: 5669579	Arsen, Zink

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Mulde-6 (DESN_54-6)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	stark verändert
Durchgängigkeit	schlechter als gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

	unverändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	deutlich verändert
	stark verändert
	sehr stark verändert
	vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

	sehr gut
	gut
	schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

	unverändert / sehr gering verändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	stark verändert
	sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF40500	OW: 345702 NW: 5669579	Gesamtposphor, Orthophosphat-Phosphor

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF40500	OW: 345702 NW: 5669579	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

	gut
	nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe	Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(ghi)perylene
Nicht ubiquitäre Stoffe	Cadmium und Verbindungen

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Punktquellen - kommunales Abwasser

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Diffuse Quellen - Bergbau

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Wasserkraft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Mulde-6 (DESN_54-6)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Mulde-6 (DESN_54-6)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
1	Mulden_LK L_0246	Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	abgeschlossen
3	MM_42443	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	Erstidentifizierung erfolgt
3	Mulden_LK L_0245	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	abgeschlossen
5	MM_42979	Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	Erstidentifizierung erfolgt
5	MM_42987	Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	Erstidentifizierung erfolgt
6	Mulden_Z_0777	Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0396	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0633	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0635	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0655	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0656	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0659	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0660	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0661	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0674	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0678	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0680	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0681	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0683	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0695	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0696	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0697	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0698	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0699	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0702	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0703	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0704	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0705	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0706	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
7	Mulden_FG_0707	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0708	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0709	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0710	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0711	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0712	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0713	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0715	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0717	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0718	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0720	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0722	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0723	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0724	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0727	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0734	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_FG_0738	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_LK L_0007	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0013	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0027	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_LK L_0034	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0067	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0069	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0071	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0072	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_LK L_0146	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Mulden_Z_0210	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0225	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0226	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0227	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0254	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0312	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0313	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0314	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
7	Mulden_Z_0315	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0316	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0317	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0318	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0319	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0320	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0322	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0323	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0324	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0325	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0326	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0351	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0353	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0359	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0376	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0377	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0378	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0379	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0380	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0384	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0385	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0386	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0388	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Mulden_Z_0389	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0212	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0213	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0214	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0216	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0218	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0222	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0239	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0241	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0242	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
8	Mulden_Z_0247	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0250	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0252	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0775	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
8	Mulden_Z_0776	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
9	Mulden_Z_0206	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
9	Mulden_Z_0207	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
9	Mulden_Z_0208	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
9	Mulden_Z_0778	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
61	MM_41906	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	Studie/Grundlagenermittlung
65	LTV_000926	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	abgeschlossen
65	LTV_001508	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	in Planung
65	LTV_001515	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	abgeschlossen
65	LTV_001519	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	abgeschlossen
69	LTV_001980	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	MM_41906	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Studie/Grundlagenermittlung
69	MM_41907	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Realisierung
69	MM_41910	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Studie/Grundlagenermittlung
69	Mulden_FG_0216	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	Mulden_FG_0217	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
69	Mulden_FG_0219	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Realisierung
69	Mulden_FG_0445	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
69	Mulden_LK L_0231	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	Mulden_Z_0005	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	Mulden_Z_0006	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	Mulden_Z_0694	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	Mulden_Z_0709	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
70	LTV_001521	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	Mulden_Z_0681	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
70	Mulden_Z_0682	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
70	Mulden_Z_0683	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
70	Mulden_Z_0687	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
70	Mulden_Z_0715	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
71	LTV_000320	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	LTV_000321	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	LTV_000374	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	LTV_000920	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	Mulden_LK L_0225	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	Mulden_Z_0546	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
72	LTV_001514	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	Mulden_Z_0694	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
72	Mulden_Z_0715	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
73	LTV_000139	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000140	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000141	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000142	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000143	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
73	LTV_000144	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000921	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001000	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001195	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001295	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001321	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001410	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001862	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001863	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001864	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001866	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_002070	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	Mulden_Z_0680	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	Mulden_Z_0684	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	Mulden_Z_0714	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
74	LTV_001507	Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	in Planung
74	LTV_001513	Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	abgeschlossen
74	LTV_001520	Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	abgeschlossen
77	LTV_001196	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
94	LTV_001291	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001292	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001293	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001320	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001865	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
501	LTV_001978	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Planung
501	MM_41848	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	abgeschlossen
501	MM_42359	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	abgeschlossen
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt

Mulde-6 (DESN_54-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43408	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Realisierung
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungsmaßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
36	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)
69	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
74	Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung
75	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)
76	Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen
79	Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung
501	Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)			
LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	2	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	3	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	4	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	5	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	6	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	7	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	8	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	9	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung


Mulde-6 (DESN_54-6)

317	10	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	11	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	12	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
318	13	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
317	14	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	15	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	16	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	17	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	18	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	19	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
318	20	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
317	21	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	22	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	23	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	24	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung
317	25	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	26	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	27	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	28	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	29	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	30	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	31	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Mulde-6 (DESN_54-6)

317	32	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	33	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
314	34	Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen	abgeschlossen
317	35	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	36	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung

Mulde-6 (DESN_54-6)

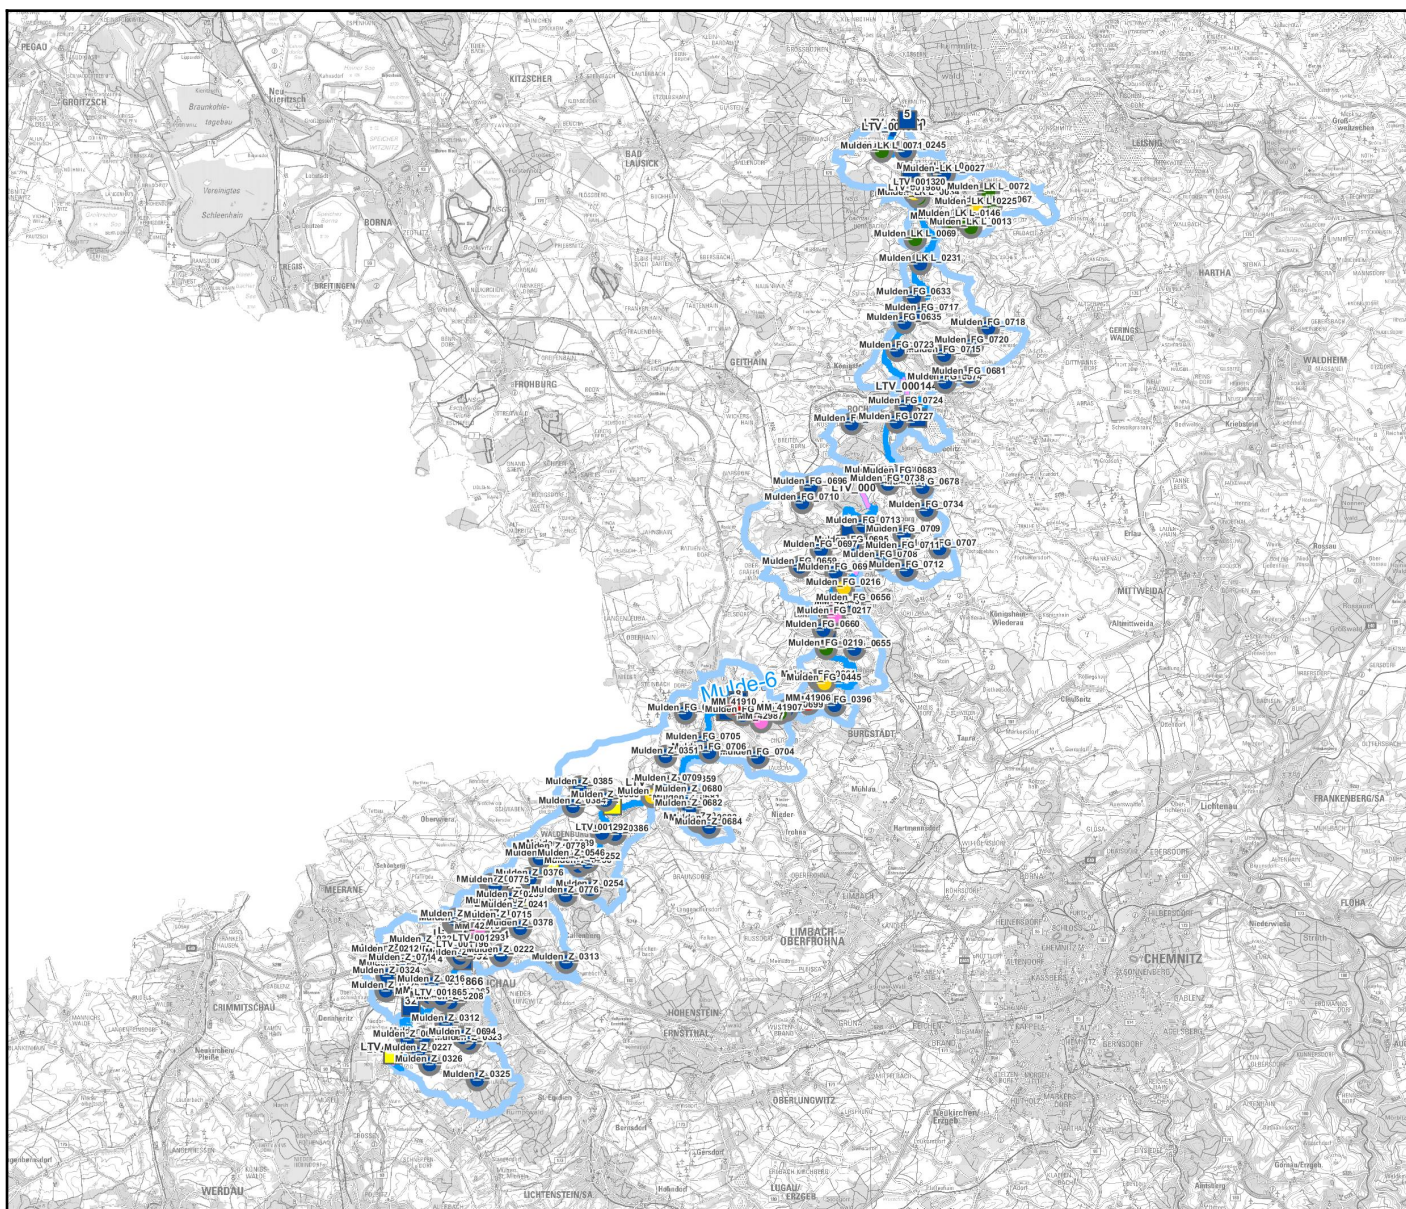

0 2 5 7 km

Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

○ WRRL-Maßnahmen der rAG

□ HWRM-RL-Maßnahmen der LTV

Status

- nicht umsetzbar
- zurückgestellt / unbekannt
- Erstidentifizierung erfolgt
- Studie/Grundlagenermittlung
- in Planung
- in Realisierung
- abgeschlossen

Fließgewässer-Wasserkörper

- Bundeswasserstraße
- Gewässer 1. Ordnung
- Gewässer 2. Ordnung
- Anrainer
- Eigeneinzugsgebiet

Fachdaten: LfULG 2021
Geobasisdaten: © DTK 2021, GeoSN

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)