


## Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

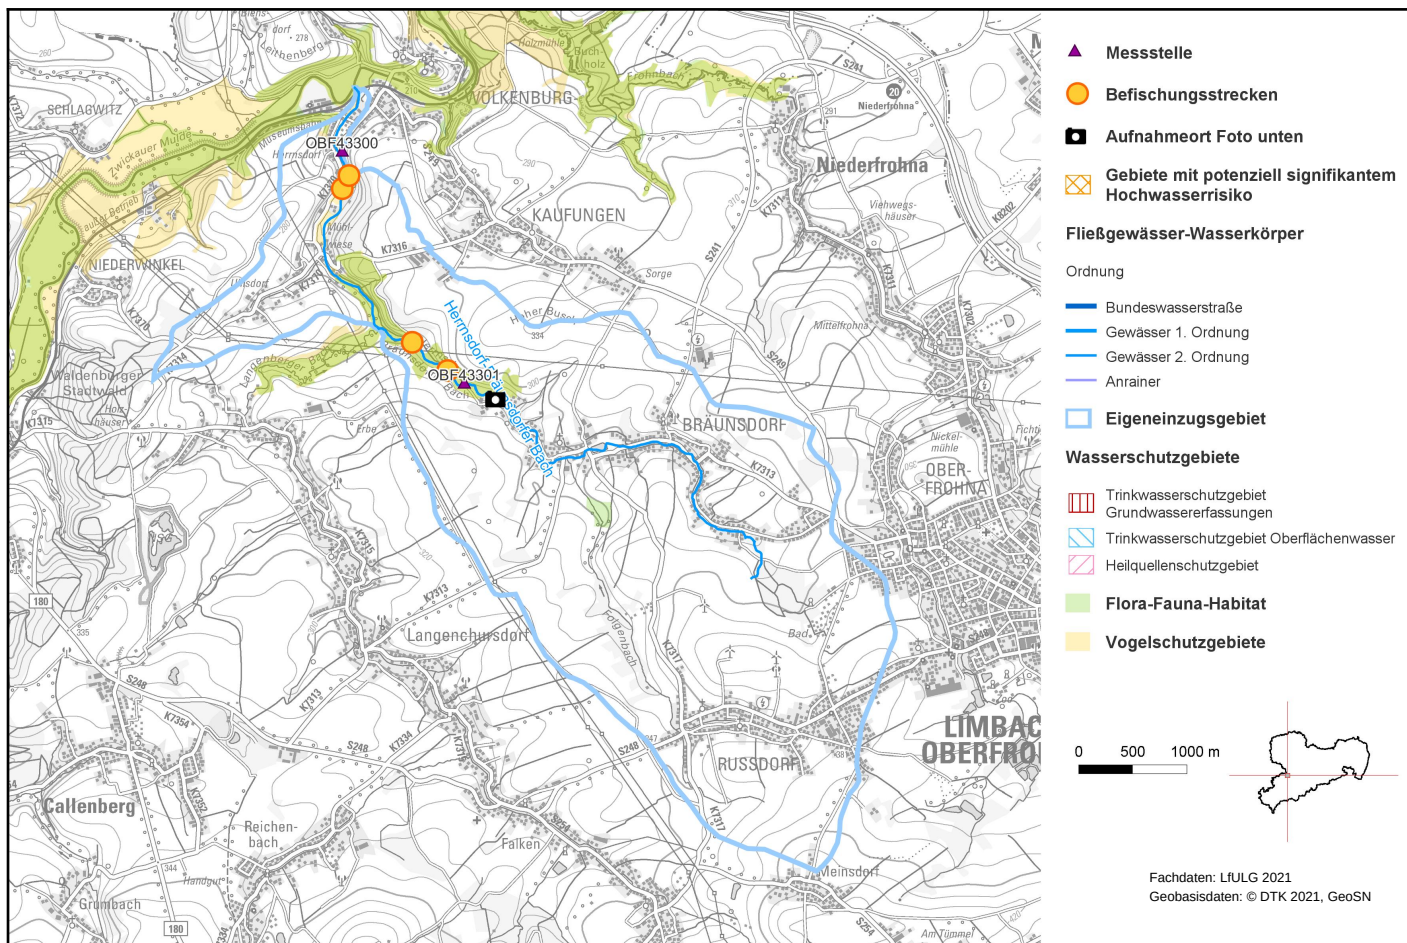

### 1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gewässerart            | Fließgewässer                |
| OWK-ID                 | DESN_54174                   |
| OWK-Name               | Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach |
| Verlauf ab             | Quelle                       |
| Verlauf bis            | Mündung Mulde                |
| Länge                  | 8,20 km                      |
| Eigeneinzugsgebiet     | 16,88 km <sup>2</sup>        |
| Gesamteinzugsgebiet    | 48,17 km <sup>2</sup>        |
| Gewässername           | Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach |
| Gewässerordnung        | 2                            |
| Wasserkörpereinstufung | natürlich (NWB)              |

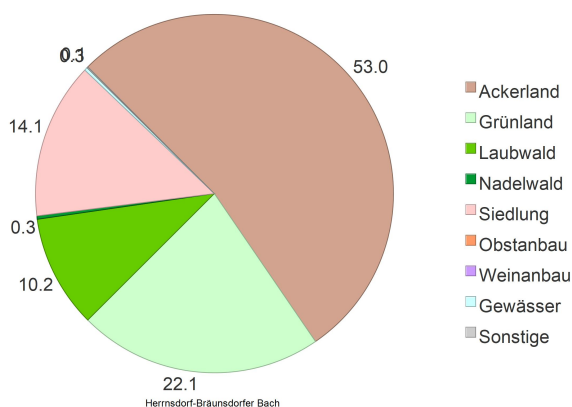


Foto: LfULG

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausweisungsgründe<br>(erheblich verändert)      | -                                                                                            |
| Vorranggewässer                                 | nein                                                                                         |
| Zielerreichungsgewässer                         | nein                                                                                         |
| OWK-Oberlieger                                  | -                                                                                            |
| seitl. einmündende OWK<br>(in Fließrichtung)    | Langenberger Bach (DESN_541744)                                                              |
| OWK-Unterlieger                                 | Mulde-6 (DESN_54-6)                                                                          |
| Grundwasserkörper                               | Untere Zwickauer Mulde (DESN_ZM-2-1)                                                         |
| Gewässertyp nach LAWA                           | Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche (Typ: 5)                                 |
| Fischgemeinschaften                             | Salmonidengeprägte Gewässer des Hyporhithrals, Salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals |
| Bergbaulich beeinflusstes<br>Gewässer           | nein                                                                                         |
| Abwasserbedingtes<br>Defizitgewässer            | nein                                                                                         |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Nitrat)   | nein                                                                                         |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Phosphat) | ja (seit 2. BWZ)                                                                             |

## 2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



## 3. Räumliche Zuordnung

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Flussgebietseinheit    | Elbe                       |
| Koordinierungsraum     | Mulde-Elbe-Schwarze Elster |
| Teilbearbeitungsgebiet | Zwickauer Mulde            |
| Federführendes Land    | Freistaat Sachsen          |
| Beteiligtes Land       | -                          |
| Landkreise             | Zwickau                    |
| Regionale AG           | Mulden                     |

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

## 4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet  
Grundwasser -

Trinkwasserschutzgebiet  
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach  
Vogelschutzrichtlinie Tal der Zwickauer Mulde

Gebiet nach FFH-Richtlinie Mittleres Zwickauer Muldetal

Gebiet mit  
Hochwasserrisiko nein

OWK mit  
Trinkwassergewinnung  
nach §8 OGewV 2016 nein

## 5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

### Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut  
gut bzw. gut und besser  
mäßig  
unbefriedigend  
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

|                                | Messstellen-Nr.                                                                                | Koordinaten               | Bewertung       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Phytoplankton                  | -                                                                                              | OW: -<br>NW: -            | nicht anwendbar |
| Makrophyten/<br>Phytobenthos   | OBF43301                                                                                       | OW: 336792<br>NW: 5638651 | mäßig           |
| Benthische<br>wirbellose Fauna | OBF43301                                                                                       | OW: 336792<br>NW: 5638651 | unbefriedigend  |
|                                | Befischungsstrecken-Nr.                                                                        |                           | Bewertung       |
| Fischfauna                     | 2014-07-15_PST_541_003, 2017-07-12_PST_541_002, 2014-07-15_PST_541_004, 2017-07-12_PST_541_003 |                           | mäßig           |

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

| Messstellen-Nr.                            | Koordinaten               | Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016 |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OBF43300                                   | OW: 335661<br>NW: 5640797 | keine                                                                     |
| Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: |                           | nein                                                                      |

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

|                 | Bewertung          |
|-----------------|--------------------|
| Morphologie     | stark verändert    |
| Durchgängigkeit | schlechter als gut |
| Wasserhaushalt  | mäßig verändert    |

Bewertungsskala  
Morphologie:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ■ | unverändert           |
| ■ | gering verändert      |
| ■ | mäßig verändert       |
| ■ | deutlich verändert    |
| ■ | stark verändert       |
| ■ | sehr stark verändert  |
| ■ | vollständig verändert |

Bewertungsskala  
Durchgängigkeit:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ■ | sehr gut           |
| ■ | gut                |
| ■ | schlechter als gut |

Bewertungsskala  
Wasserhaushalt:

|   |                      |
|---|----------------------|
| ■ | unverändert / sehr   |
| ■ | gering verändert     |
| ■ | gering verändert     |
| ■ | mäßig verändert      |
| ■ | stark verändert      |
| ■ | sehr stark bis voll- |
| ■ | ständig verändert    |

| Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBF43300        | OW: 335661<br>NW: 5640797 | Gesamtposphor, Nitrit-Stickstoff, Orthophosphat-Phosphor                                                           |

## 6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

|                    | Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Bewertung |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Chemischer Zustand | OBF43300        | OW: 335661<br>NW: 5640797 | nicht gut |

Bewertungsskala Chemie:

|   |           |
|---|-----------|
| ■ | gut       |
| ■ | nicht gut |

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubiquitäre Stoffe       | Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(ghi)perylen, Heptachlor und Heptachlorepoxyd |
| Nicht ubiquitäre Stoffe | Nickel und Verbindungen                                                                                                         |

## 7. Bewirtschaftungsziele

| Ziel                       | Ausnahmeregelung      | Zielerreichung bis |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Guter ökologischer Zustand | ja: Fristverlängerung | nach 2027          |
| Guter chemischer Zustand   | ja: Fristverlängerung | nach 2045          |

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

## Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

---

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

## 8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

| Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026) |                |                                                                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LAWA-Nr.                                                         | Maßnahmengcode | LAWA-Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | Status                      |
| 7                                                                | Mulden_Z_0350  | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | abgeschlossen               |
| 7                                                                | Mulden_Z_0357  | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | abgeschlossen               |
| 7                                                                | Mulden_Z_0358  | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | abgeschlossen               |
| 8                                                                | Mulden_Z_0190  | Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen                                                                                                                         | abgeschlossen               |
| 69                                                               | MM_42528       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42529       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42530       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42532       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42534       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42535       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42566       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42567       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42568       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42569       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42571       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

| Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026) |                |                                                                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LAWA-Nr.                                                         | Maßnahmengcode | LAWA-Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | Status                      |
| 69                                                               | MM_42572       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42573       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | MM_42575       | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69                                                               | Mulden_Z_0658  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0673  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0677  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0686  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0697  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0707  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69                                                               | Mulden_Z_0923  | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | in Planung                  |
| 70                                                               | MM_42526       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | Erstidentifizierung erfolgt |
| 70                                                               | MM_42527       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | Erstidentifizierung erfolgt |
| 70                                                               | MM_42574       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | Erstidentifizierung erfolgt |
| 70                                                               | MM_42576       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | Erstidentifizierung erfolgt |
| 70                                                               | Mulden_Z_0678  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | abgeschlossen               |
| 70                                                               | Mulden_Z_0686  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | abgeschlossen               |
| 70                                                               | Mulden_Z_0696  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | abgeschlossen               |
| 70                                                               | Mulden_Z_0698  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | abgeschlossen               |
| 70                                                               | Mulden_Z_0700  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                         | abgeschlossen               |
| 71                                                               | MM_42565       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil                                                                                                                                          | Erstidentifizierung erfolgt |

## Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

| Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026) |                |                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LAWA-Nr.                                                         | Maßnahmengcode | LAWA-Bezeichnung                                              | Status                      |
| 73                                                               | MM_42533       | Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich              | Erstidentifizierung erfolgt |
| 73                                                               | Mulden_Z_0674  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich              | abgeschlossen               |
| 73                                                               | Mulden_Z_0675  | Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich              | abgeschlossen               |
| 79                                                               | Mulden_Z_0706  | Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung | abgeschlossen               |
| 501                                                              | MM_41848       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | abgeschlossen               |
| 501                                                              | MM_42359       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | abgeschlossen               |
| 501                                                              | MM_43370       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43371       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43373       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43374       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43376       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43377       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43378       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43380       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43408       | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten             | in Realisierung             |
| 503                                                              | MM_43372       | Informations- und Fortbildungsmaßnahmen                       | Erstidentifizierung erfolgt |
| 505                                                              | MM_43375       | Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen               | Erstidentifizierung erfolgt |


Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

| LAWA-Nr. | Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36       | Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)                   |
| 69       | Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen   |
| 70       | Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  |
| 71       | Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils |
| 508      | Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen                            |

### Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

| LAWA-Nr.                  | Nr. in Karte | Maßnahmen-Bezeichnung | Status |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| keine Maßnahmen vorhanden |              |                       |        |

# Herrnsdorf-Bräunsdorfer Bach (DESN\_54174)

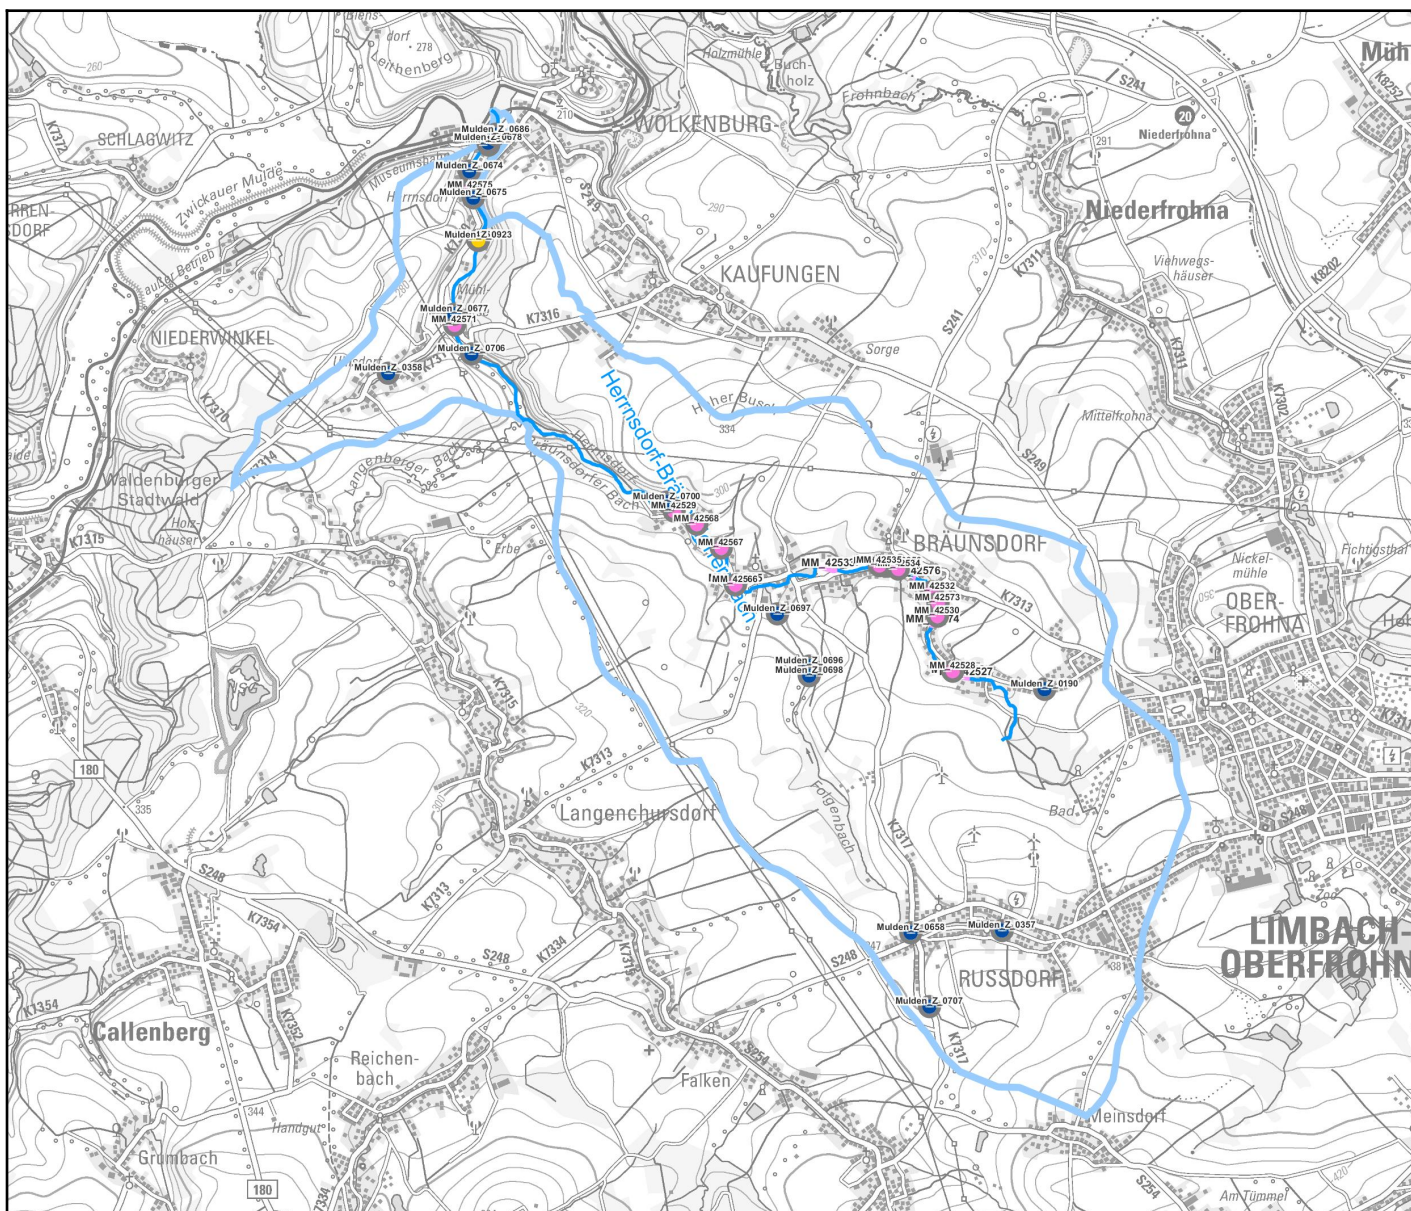

## Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ○ WRRL-Maßnahmen der rAG    | <b>Status</b>                 |
| □ HWRM-RL-Maßnahmen der LTV | ■ nicht umsetzbar             |
|                             | ■ zurückgestellt / unbekannt  |
|                             | ■ Erstidentifizierung erfolgt |
|                             | ■ Studie/Grundlagenermittlung |
|                             | ■ in Planung                  |
|                             | ■ in Realisierung             |
|                             | ■ abgeschlossen               |

## Fließgewässer-Wasserkörper

|                       |
|-----------------------|
| ■ Bundeswasserstraße  |
| ■ Gewässer 1. Ordnung |
| ■ Gewässer 2. Ordnung |
| ■ Anrainer            |
| ■ Eigeneinzugsgebiet  |

0 500 1000 m

Fachdaten: LfULG 2021

Geobasisdaten: © DTK 2021, GeoSN

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)